


Manuel d'utilisation

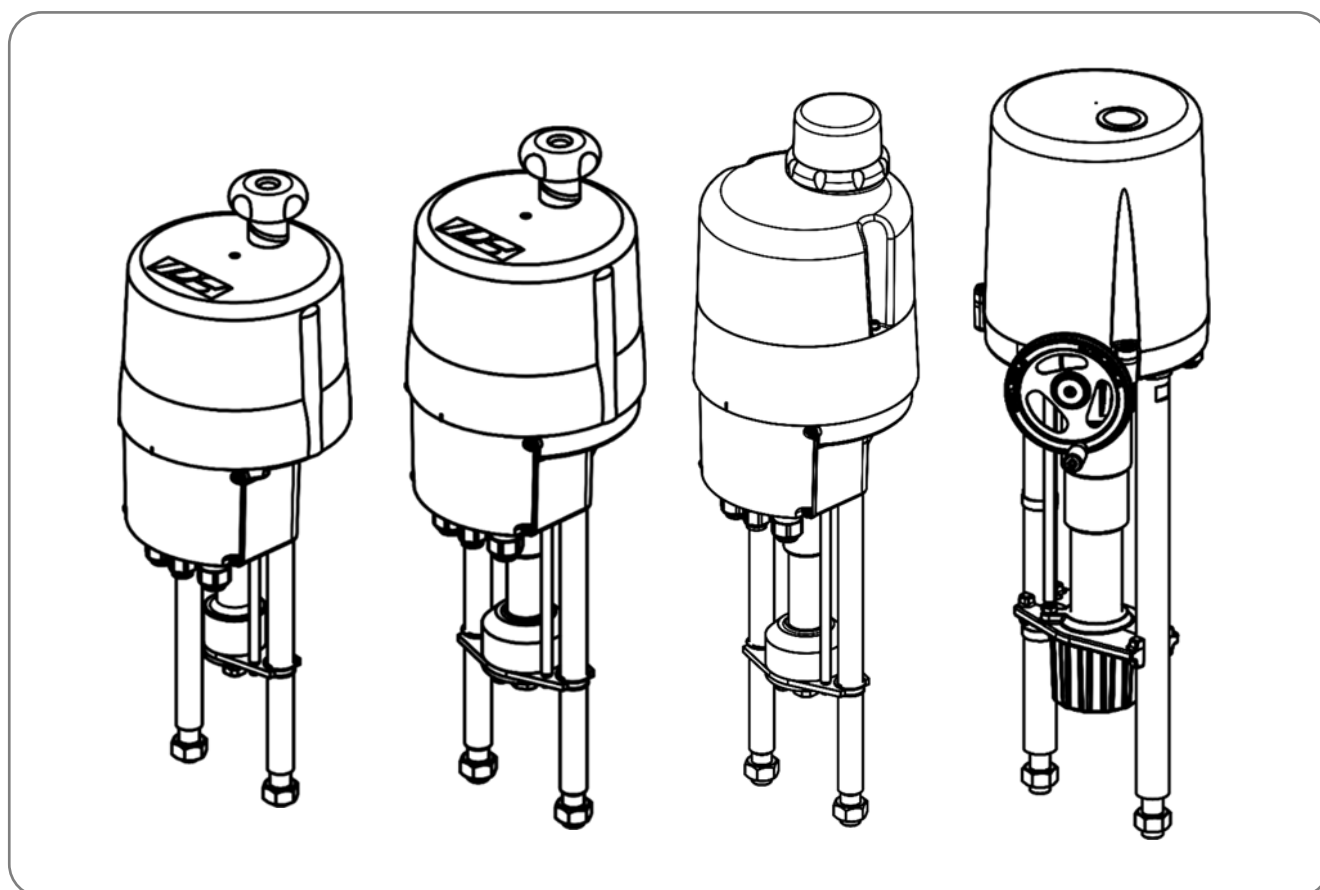

Sommaire

1. Symboles utilisés et sécurité	3
2. Utilisation conforme.....	4
3. Entreposage.....	4
4. Conditions d'utilisation.....	4
4.1 Positions de montage	5
5. Fonctionnement	5
6. Fonctionnement manuel.....	6
7. Montage sur vanne	7
7.1 PS-AMS PSL202-214	7
7.2 PS-AMS PSL320-325	9
7.3 Arrêt de fins de course en fonction de la force	10
8. Ouverture du capot	11
9. Raccordement électrique	11
9.1 Consigne de sécurité.....	11
9.2 Schéma de raccordement	13
9.3 Raccordement au réseau électrique	13
9.3.1 Raccordement au réseau électrique monophasé AC / DC	13
9.3.2 Raccordement au réseau électrique triphasé AC (en option)	14
9.3.3 Raccordement au réseau PS-AMS PSL320/325 avec pilotage local PSC.2 monté	14
9.4 Interfaces	16
9.4.1 Interface de communication	16
9.4.2 Entrées.....	17
9.4.2.1 Consigne prédéfinie avec séparation galvanique.....	17
9.4.2.2 Valeur effective du processus pour mode régulateur (en option)	17
9.4.2.3 Entrées binaires avec séparation galvanique	17
9.4.2.4 Entrée binaire Fail-Safe (en option).....	18
9.4.3 Sorties	18
9.4.3.1 Recopie de position continue	18
9.4.3.2 Contacts de fin de course supplémentaires (en option)	18
9.4.3.3 Alimentation en tension pour capteur processus (en option)	18
9.4.3.4 Relais de signalisation de défaut	19
9.4.3.5 Interface du bus de terrain (en option)	19
9.5 Accessoires.....	19
9.5.1 Chauffage (en option).....	19
9.5.2 Régler les contacts de fin de course supplémentaires	20
10. Voyant de fonctionnement – voyant d'éléments de commande.....	21
11. Fermeture du capot.....	21
12. Fonctionnement	22
12.1 Modes de déclenchement	22
12.1.1 Déclenchement par limiteur de couple	22
12.1.2 Déclenchement par fin de course automatique.....	22
12.1.3 Déclenchement par fin de course.....	22
13. Mise en service.....	22
13.1 Mise en service automatique.....	23
13.2 Mise en service manuelle	23
14. Alarmes d'état	24
14.1 Relais de signalisation de défaut.....	24
14.2 Dépannage	24
15. Entretien et maintenance	24
16. Consignes de sécurité pour le transport	24
17. Mise hors service et élimination	24
18. Accessoires	25
19. Dépannage	26
20. Déclaration d'incorporation originale pour les quasi-machines et déclaration de conformité CE	29

1. Symboles utilisés et sécurité

Dangers d'ordre général en cas de non-respect des consignes de sécurité

Les servomoteurs PS-AMS PSL sont construits selon l'état actuel de la technique et sont conformes aux réglementations. Toutefois des dangers peuvent émaner des servomoteurs, si ceux-ci ne sont pas utilisés par un personnel formé en conséquence ou qui a au moins reçu une formation et/ou s'ils sont utilisés de manière inappropriée ou non conforme.

Il existe alors les risques comme par exemple

- Dangers pour la santé et la vie de l'utilisateur ou de tiers,
- Dangers pour le biens matériels de l'utilisateur,
- Risques sur le plan de la sécurité et du fonctionnement du servomoteur.

Il faut s'assurer que toutes les personnes, qui dans l'entreprise sont chargées de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation des servomoteurs ont bien lu et compris ce mode d'emploi et en particulier le chapitre „Sécurité“.

Travailler en respectant les règles de sécurité

- Seul un personnel de service formé et autorisé doit utiliser les servomoteurs.
- Il faut observer les consignes de sécurité mentionnées dans ce mode d'emploi, les prescriptions nationales en vigueur relatives à la prévention des accidents ainsi que les consignes de travail, de fonctionnement et de sécurité de l'exploitant.
- Les procédures de mise hors service indiquées dans le manuel d'instructions de service doivent être observées pour tous les travaux comme l'installation, la mise en service, l'équipement, l'utilisation, la modification des conditions d'utilisation et modes opératoires ainsi que l'entretien, l'inspection et la réparation.
- Avant d'ouvrir le capot, il faut débrancher le servomoteur du réseau et le protéger contre une remise en marche involontaire.
- Avant d'effectuer les travaux dans des zones pouvant être sous tension, il faut s'assurer que celles-ci sont hors tension.
- Il faut veiller à ce que les servomoteurs soient toujours utilisés lorsqu'ils sont en parfait état de fonctionnement. Les dommages et les défauts visibles ainsi que les modifications du comportement, qui peuvent nuire à la sécurité, doivent être immédiatement signalés.

Indications de danger

Les symboles de danger suivants sont utilisés dans ce manuel :



Attention ! Il existe des dangers d'ordre général, qui peuvent entraîner des dégâts matériels et/ou des dommages corporels.



Mise en garde ! Il peut subsister une source de tensions mortelles !



Danger ! Ce symbole avertit d'un danger pour la santé des personnes. Le non-respect de ces indications peut entraîner des blessures.

Autres indications

- Lors de l'entretien, de l'inspection et de la réparation directement après le fonctionnement, il faut s'attendre à ce que les températures de surface du moteur soient élevées. Danger de brûlures!
- Lors de l'équipement ultérieur et du fonctionnement du servomoteur avec des pièces d'accessoires PS, il faut observer le manuel d'instructions de service prévu à cet effet.
- Les raccordements pour le signal entrées et sorties sont déconnectés des circuits électriques dangereux au contact par une double isolation.

2. Utilisation conforme

- Les servomoteurs à translation PS-AMS1x PSL sont construits uniquement pour être utilisés comme servomoteurs pour vanne électriques. Ils sont destinés au montage avec des vannes et leur fonctionnement motorisé.
- Toute autre utilisation est non conforme. Le fabricant ne se porte pas garant des dommages en résultant.
- L'utilisation des servomoteurs en dehors des valeurs limites indiquées dans la fiche de données, le catalogue et/ou la documentation de la commande n'est pas autorisée. Le no- respect de cette consigne exclue la responsabilité du fabricant pour les dommages en résultant.
- L'utilisation conforme inclut également le respect des conditions d'utilisation, d'entretien et de maintenance prescrites par le fabricant.
- Le montage et le réglage du servomoteur ainsi que son entretien sont considérés comme une utilisation non conforme. A cet effet, il faut mettre en place des mesures de sécurité renforcées !
- L'utilisation, l'entretien et la maintenance des servomoteurs ne doivent être assurés que par des personnes formées en conséquence et informées des risques inhérents. Il faut respecter les prescriptions de prévention des accidents nationales applicables.
- Les modifications arbitraires apportées aux servomoteurs excluent la responsabilité du fabricant pour les dommages en résultant.
- La tension d'alimentation ne doit être branchée que lorsque le capot ou la boîte à bornes est fermé(e) correctement.

3. Entreposage




Pour un entreposage approprié, il faut observer les points suivants :

- Entreposage seulement dans des locaux bien aérés et secs
- Entreposage sur étagère, sur caillebotis en bois ou id. pour garantir une protection contre l'humidité du sol
- Protection contre la poussière et la saleté
- Protéger les servomoteurs contre les dommages mécaniques

4. Conditions d'utilisation

- Les servomoteurs standard peuvent fonctionner à des températures ambiantes entre -20°C et +60°C.
- Les modes de fonctionnement sont conformes à la norme DIN EN 60034-1: S2 pour fonctionnement court et S4 pour fonctionnement normal. (Les valeurs spécifiques aux servomoteurs sont disponibles sur les fiches de données des servomoteurs.)
- Pour la protection contre l'humidité et la poussière, les servomoteurs sont conçus conformément à la norme EN 60529 selon le mode de protection IP65 ou IP67.
- Les servomoteurs doivent être montés en laissant suffisamment d'espace pour pouvoir enlever le capot (*Illustration 1*).

PS-AMS PSL202-204

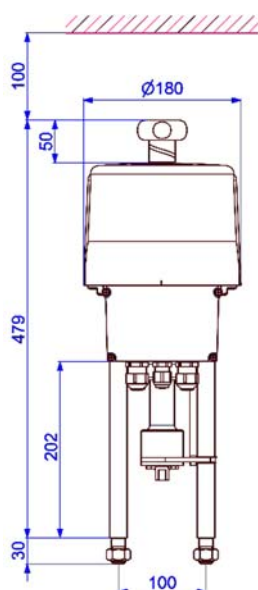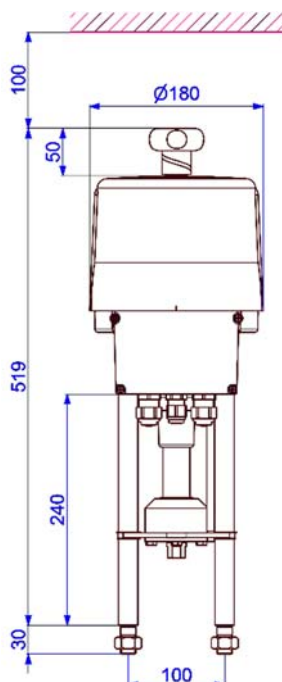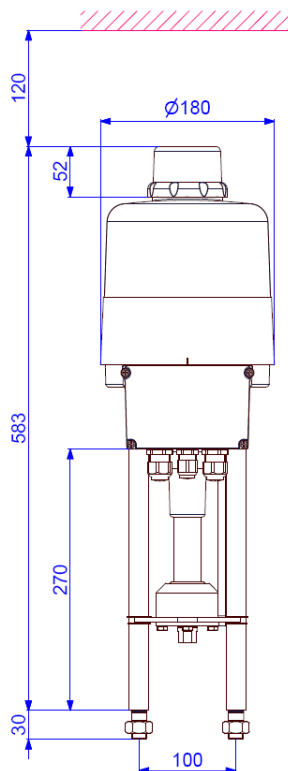PS-AMS PSL208-210
(course 50)PS-AMS PSL208-214
(course 65)

PS-AMS PSL320-325

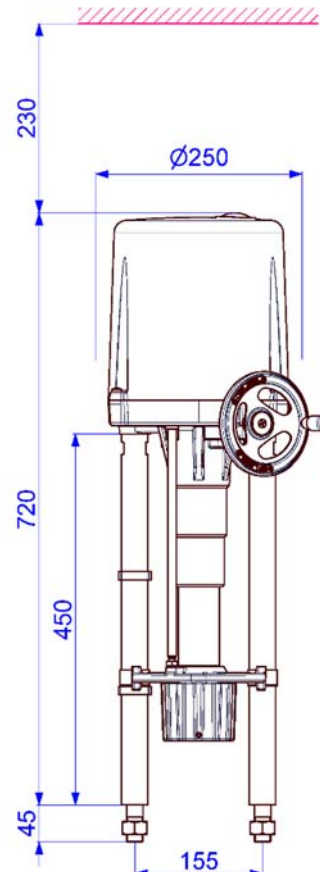


Illustration 1: dimensions d'encastrement

4.1 Positions de montage

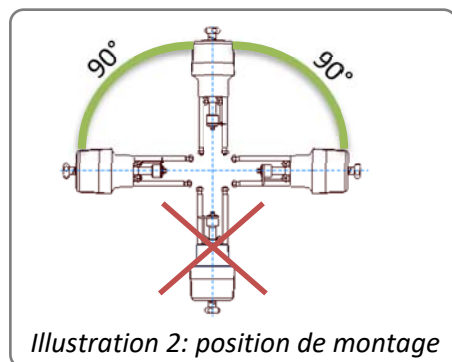


Illustration 2: position de montage

Utilisation à l'extérieur :



Lors de l'utilisation à l'extérieur, avec de fortes variations de températures ambiantes ou des conditions d'humidité élevée, nous recommandons d'utiliser un chauffage ainsi qu'un mode de protection IP élevé (accessoires en option).

5. Fonctionnement

Les servomoteurs PS-AMS PSL sont construits pour être utilisés comme servomoteurs électriques. Les colonnes du servomoteur servent à la fixation au niveau de la vanne. Selon le modèle de vanne, une lanterne sur poteau ou une plaque de montage pour vanne est nécessaire.

La puissance mécanique génère un moteur à courant continu 24 Volts, qui est commandé par un système électronique à modulation en largeur d'impulsions (PWM). Le retour de position codée s'effectue par un potentiomètre haute précision. Le couple du moteur est transmis par un accouplement avec double carré sur une broche à filet trapézoïdal. Cette broche transmet le couple d'entrée par un écrou de broche autobloquant dans une force axiale. Le mouvement de levage en résultant de l'écrou de broche est transmis par une pièce de couplage sur la broche de vanne.

En cas de coupure d'alimentation et de travaux de réglage, un fonctionnement manuel en urgence des servomoteurs est possible par un volant (voir chapitre 6/Fonctionnement manuel), sauf en cas d'utilisation de la position de sécurité en cas de coupure d'alimentation PSCP.

6. Fonctionnement manuel

Les entraînements sont assurés par un volant fourni désassemblé. Le volant sert à actionner l'entraînement en cas de coupure de courant ou lors des travaux de réglage (construction de la vanne et réglage de la position finale). Tout d'abord, le volant doit être monté comme l'indique à l'illustration 3.

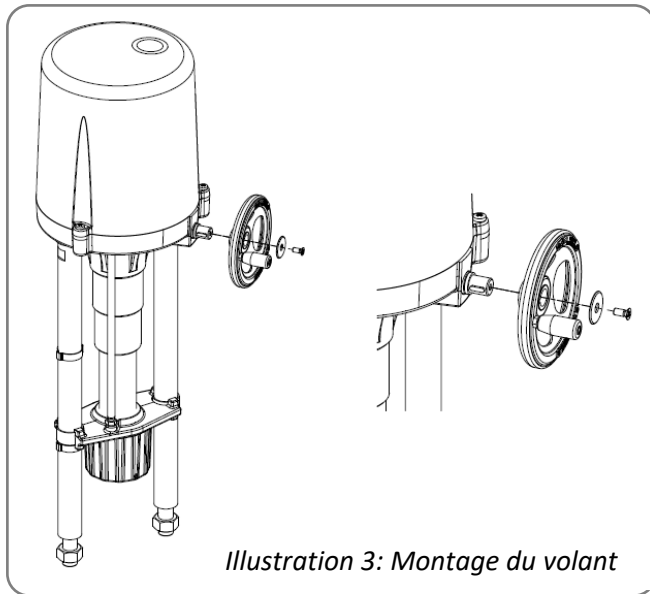


Illustration 3: Montage du volant



Lors du fonctionnement manuel, la course maximale du servomoteur ne doit pas être dépassée !

En cas de non-respect de cette consigne : graves dysfonctionnements, dommage au niveau du servomoteur !




N'actionner le volant que manuellement. Ne pas remplacer, actionner violemment ou par moteur le volant.


En cas de non respect de cette consigne : dommage au niveau du servomoteur !

- Pour les servomoteurs des modèles PS-AMS PSL202-214, le volant fonctionne lors du fonctionnement du moteur. Pour le fonctionnement manuel, le volant ne doit pas être encliqueté.
- Les servomoteurs PS-AMS PSL320-325 ont un volant désencliqueté, qui est à l'arrêt lorsque le moteur est en marche. Pour le fonctionnement manuel, la touche sur le capot doit être appuyée vers le bas.


PS-AMS PSL202-204

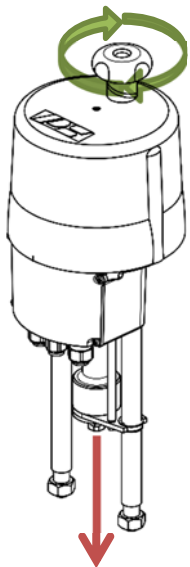


PS-AMS PSL208-210
(course 50)

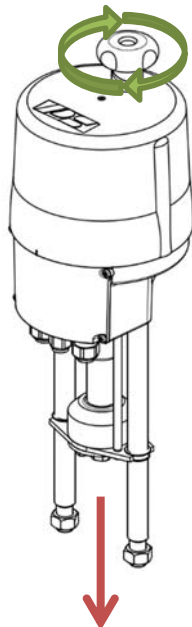

PS-AMS PSL208-214
(course 65)*

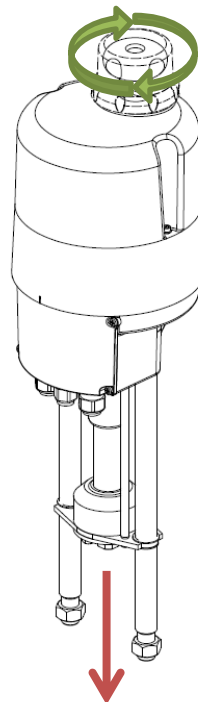

PS-AMS PSL320-325

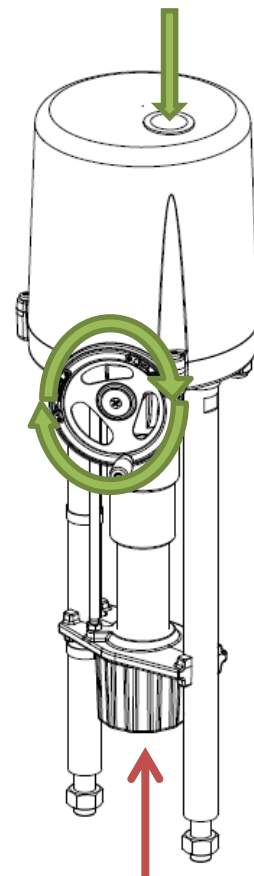

*Pour PS-AMS PSL208-214 course 65 mm, il faut enlever le couvercle du volant

Illustration 4: Fonctionnement manuel

7. Montage sur vanne




7.1 PS-AMS PSL202-214






Remarque : l'illustration montre le montage d'un PS-AMS PSL204. Les étapes de montage sont les mêmes pour tous les modèles !



Lorsque le servomoteur est monté sur une vanne, celle-ci doit être actionnée uniquement par le volant et non électriquement.
En cas de non-respect de cette consigne : danger d'écrasement, dommage au niveau du servomoteur et/ou de la vanne.

POUR LE MONTAGE DE L'ACTIONNEUR, LA VANNE DOIT ÊTRE EN POSITION COMPLÈTEMENT FERMÉE !

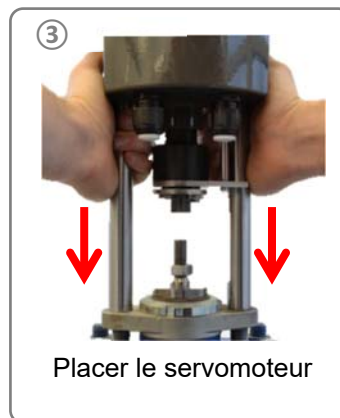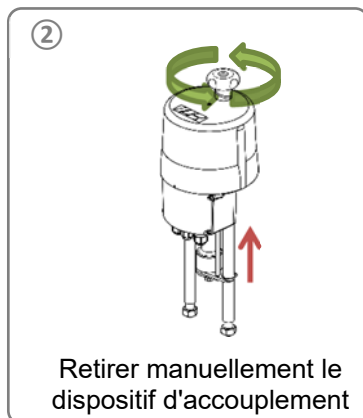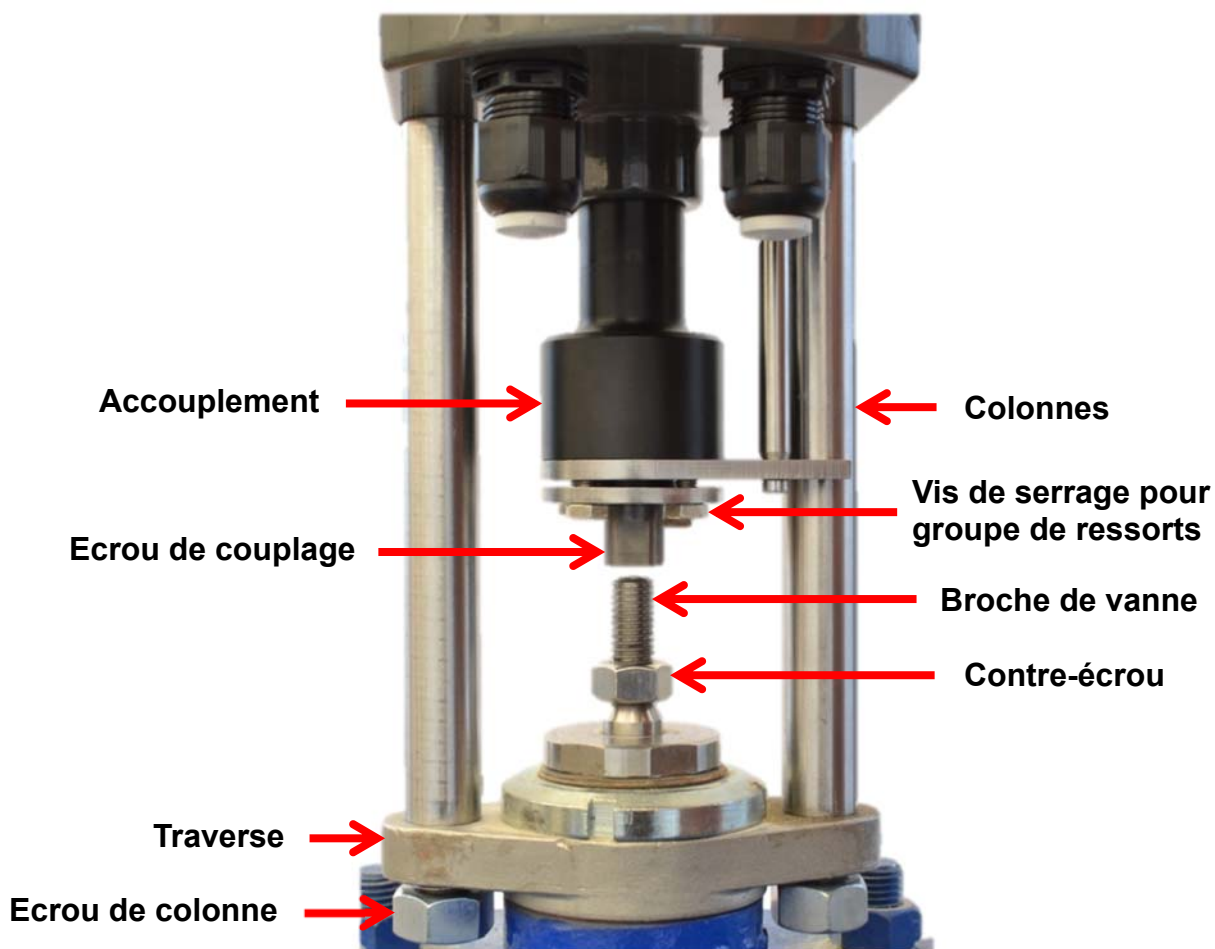

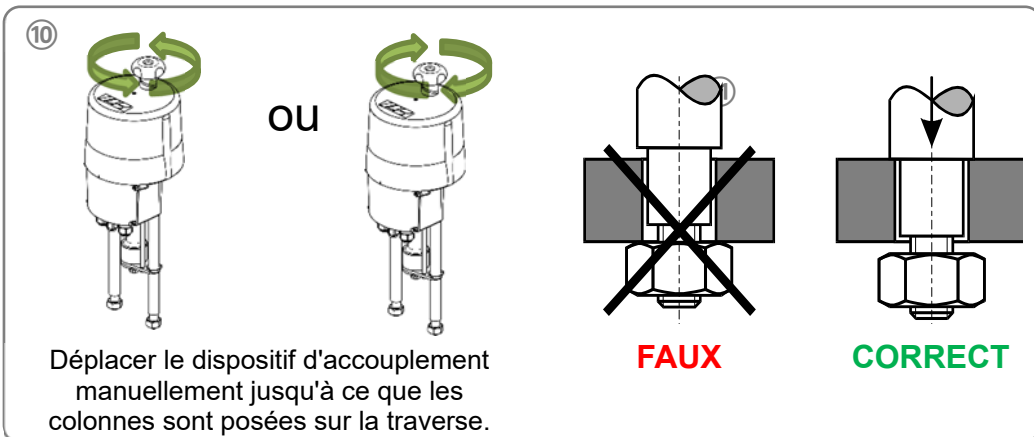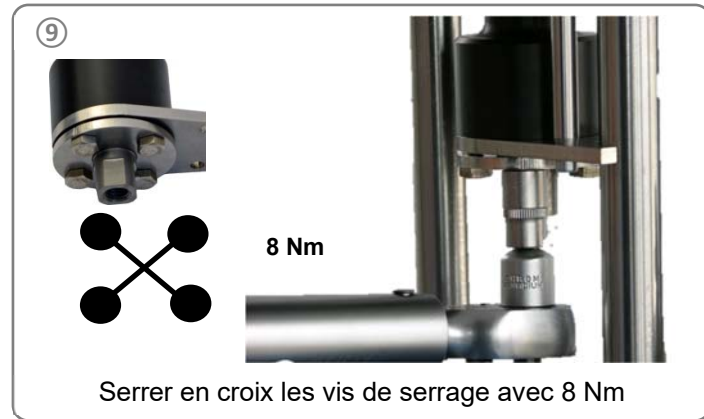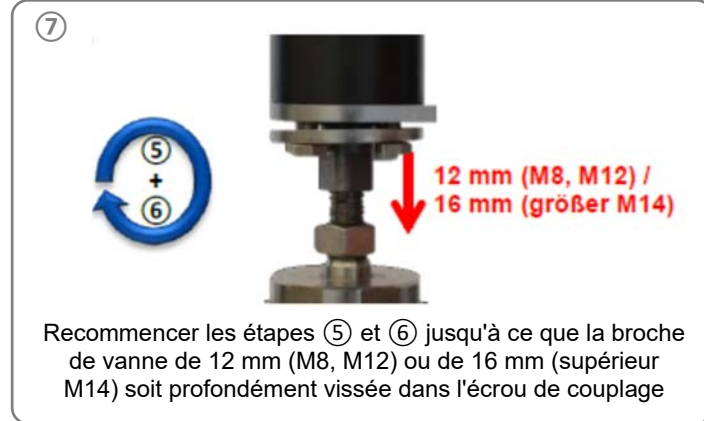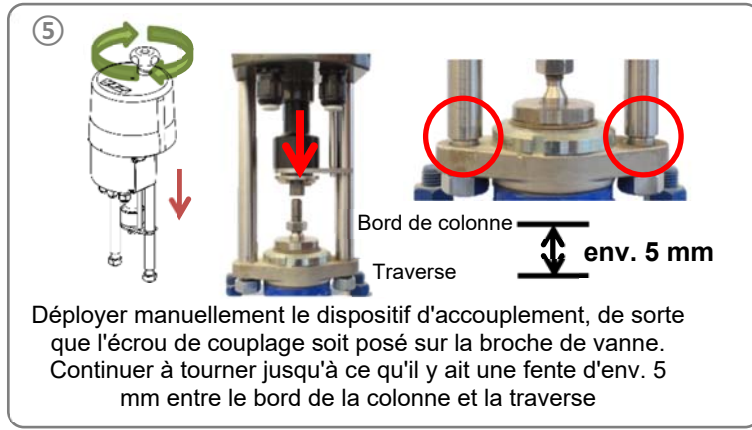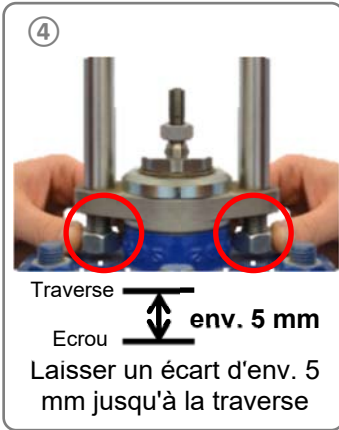

Avant de serrer les écrous de fixation, les parties en saillie des colonnes doivent s'enfoncer complètement dans les trous de la plaque de montage pour vanne. Le cas échéant, il faut corriger la position du servomoteur en utilisant le volant. En cas de non-respect de cette consigne : dommage au niveau du servomoteur !

7.2 PS-AMS PSL320-325



Lorsque le servomoteur est monté sur une vanne, celle-ci doit être actionnée uniquement par le volant et non électriquement.

En cas de non-respect de cette consigne : danger d'écrasement, dommage au niveau du servomoteur et/ou de la vanne.

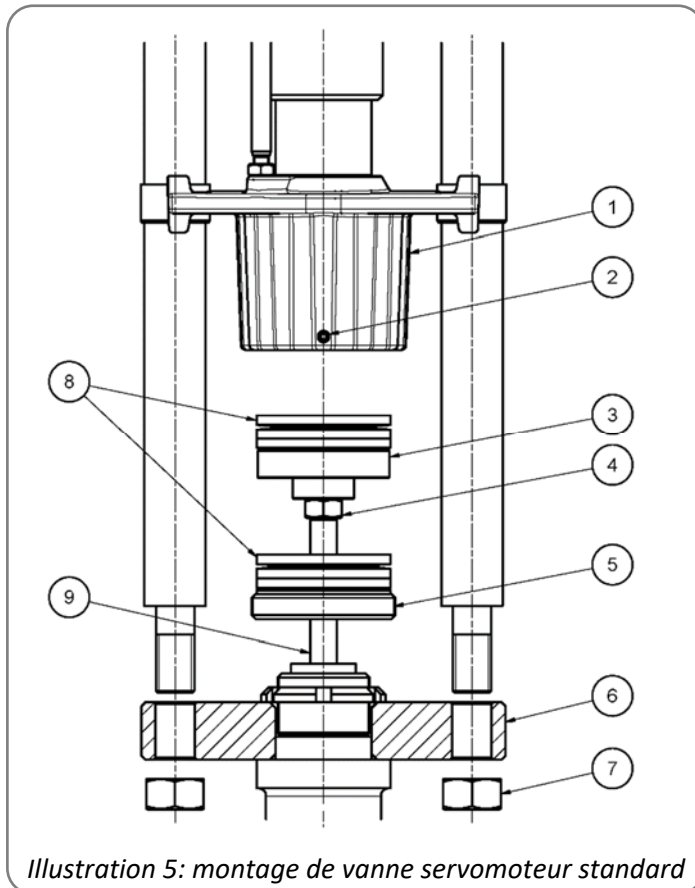


Illustration 5: montage de vanne servomoteur standard

1	=	Ecrou de broche
2	=	Vis de réglage
3	=	Pièce de couplage
4	=	Position de sécurité par contre-écrous
5	=	Ecrou frontal
6	=	Plaque de montage pour vane
7	=	Ecrou de fixation
8	=	Rondelles Belleville
9	=	Broche de vanne

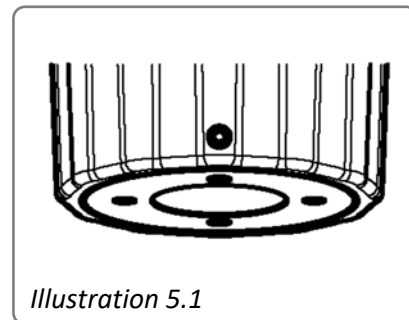


Illustration 5.1


La vanne doit avoir un dispositif approprié pour loger les colonnes du servomoteur.

Lors du montage du servomoteur standard, il faut observer les étapes suivantes :


- Dévisser l'écrou frontal (pos. 5) de l'écrou de broche (pos. 1) et pousser par la broche de vanne (pos. 9).
- Vérifier si la pièce de couplage (pos. 3) est percée en étant adaptée à la broche de vanne. Le cas échéant, élargir le perçage et/ou reprendre le taraudage du filet.
- Pousser la pièce de couplage sur la broche de vanne ou visser et assembler par goupilles avec la broche de vanne ou bloquer par contre-écrou (pos. 4), (observer à cet effet la superposition des rondelles Belleville indiquée sur l'illustration 6 à page 10)
- Pousser les colonnes de servomoteur dans les trous de la plaque de montage pour vanne (pos. 6) et serrer à fond avec les écrous de fixation (pos. 7).
- Tendre l'écrou à la main et le guider complètement sur les rondelles belleville et la pièce de couplage, appliquer l'écrou frontal et le visser légèrement, étendre davantage l'écrou du disque et comprimer les ressorts jusqu'à ce que l'écrou frontal puisse être serré jusqu'en butée avec la clé plate fournie, l'écrou frontal est alors au ras du bord inférieur de l'écrou et ne dépasse pas (illustration 5.1), si nécessaire comprimer davantage les rondelles belleville avec la roue à main.
- Serrer la vis de réglage à l'aide d'une douille hexagonale (Pos. 2), l'écrou frontal est ainsi protégé contre le desserrage.



Avant de serrer les écrous de fixation, les parties en saillie des colonnes doivent s'enfoncer complètement dans les trous de la plaque de montage pour vanne. Le cas échéant, il faut corriger la position du servomoteur en utilisant le volant. En cas de non-respect de cette consigne : dommage au niveau du servomoteur !

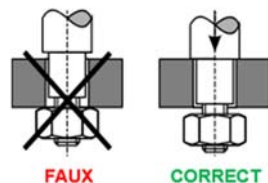

7.3 Arrêt de fins de course en fonction de la force

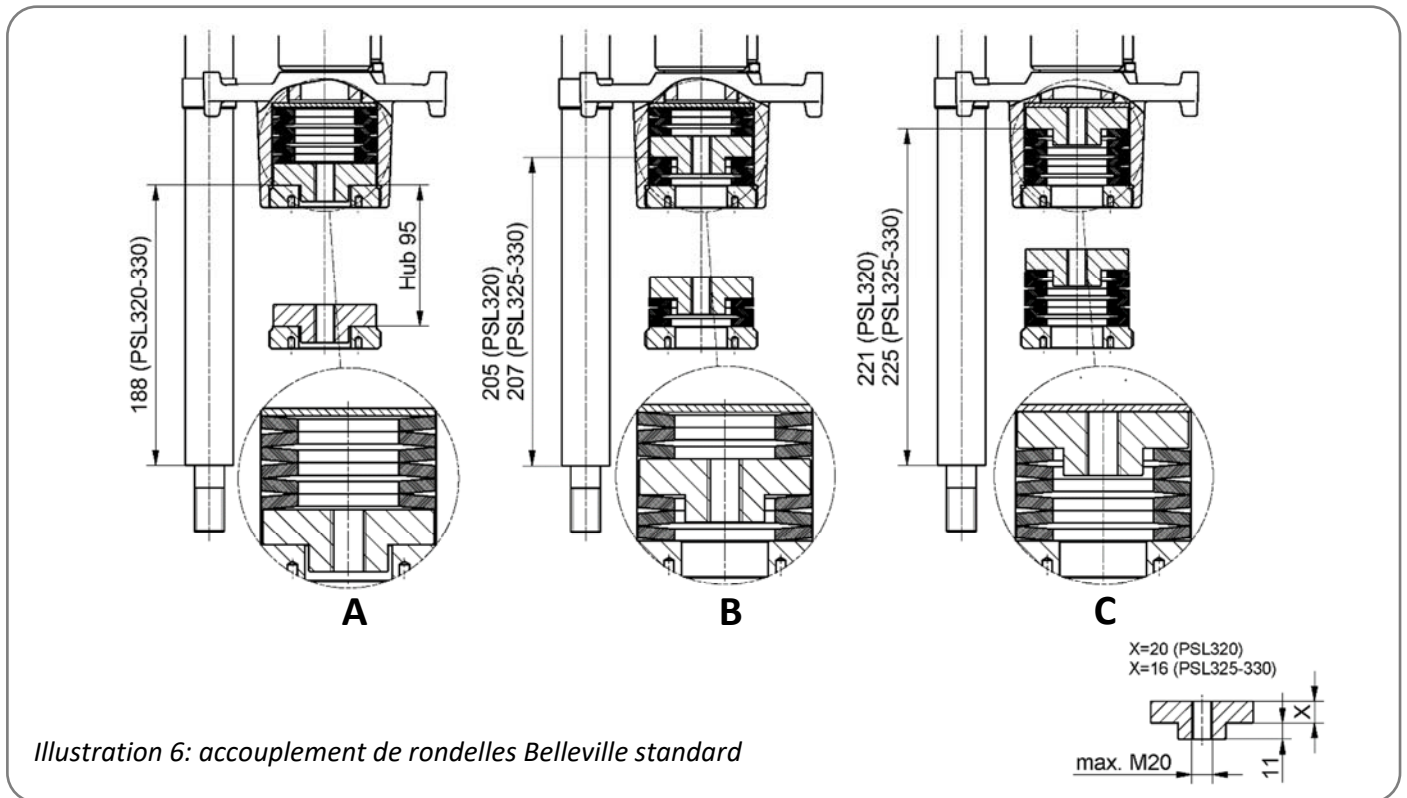

La superposition des rondelles Belleville varie selon le type de vanne. Trois types de superposition sont possibles :

- A: Superposition pour une vanne à passage droit avec sens de fermeture „Broche de vanne avec tige entrante“ (Illustration 6).
- B: Superposition pour une vanne à trois voies (Illustration 6).
- C: Superposition pour une vanne à passage droit avec sens de fermeture „Broche de vanne avec tige sortante“ (Illustration 6).



Pour les vannes à trois voies avec superposition de rondelles Belleville „B“, la course de rondelles Belleville à régler s est divisée par deux, à partir du diagramme de rondelles ressorts ci-dessous !


Par principe :

Pour les vannes à passage droit, il faut d'abord régler la position FERMETURE en fonction de la force/course, puis la position OUVERTURE en fonction de la course.

Pour les vannes à trois voies, les deux fins de course doivent être réglés en fonction de la force/course.

8. Ouverture du capot

Veillez observer l'indication de l'autocollant placé sur le capot du servomoteur !

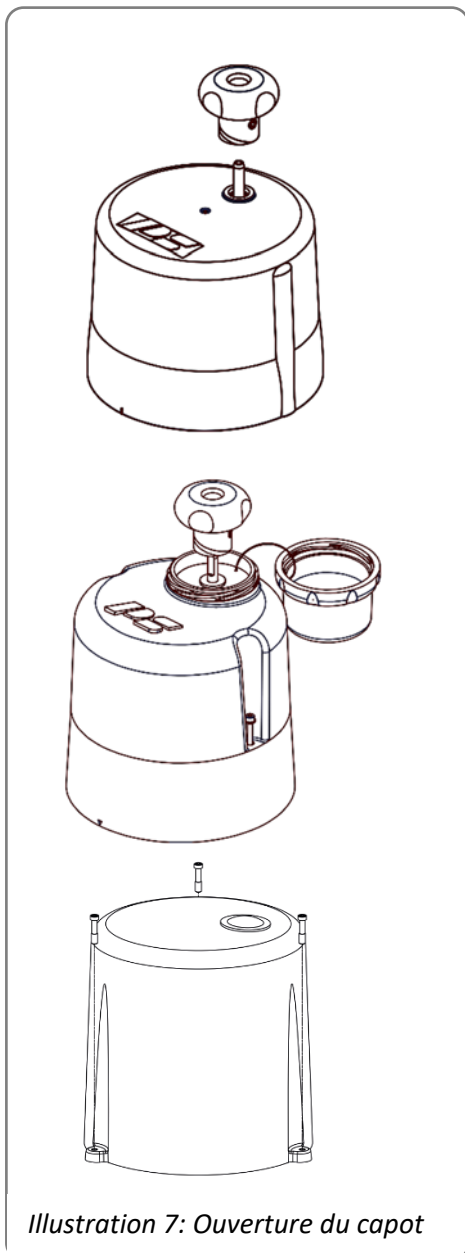

PS-AMS PSL202 – PS-AMS PSL210 (IP65)

Desserrer le volant et l'enlever.
Pousser le capot vers le haut en utilisant les deux mains et l'enlever.
Pour le raccordement électrique, le capot ne doit pas être ouvert.



PS-AMS PSL214 et PS-AMS PSL202-210 (IP67)

Ouvrir le couvercle du volant.
Desserrer le volant et l'enlever.
Desserrer les vis de fixation du capot.
Enlever le capot en le sortant vers le haut.



Pour le raccordement électrique, le capot ne doit pas être ouvert.

PS-AMS PSL320 – PS-AMS PSL325

Desserrer les vis de fixation du capot.
Enlever le capot en le sortant vers le haut.

9. Raccordement électrique

9.1 Consigne de sécurité



Seul un électricien qualifié est autorisé à réaliser le raccordement électrique.

Pour les travaux électriques liés à l'installation, il faut observer les prescriptions de UVV BGV-A2.

Afin de garantir la sécurité des personnes et du matériel ainsi que le maintien de toutes les fonctionnalités, il faut observer la norme EN 60204-1 (VDE 0113 Partie 1).

Les câbles de raccordement au réseau électrique doivent être calculés pour la consommation de courant maximale de l'appareil et correspondre aux normes CEI

227 et CEI 245. Les câbles jaune-vert doivent être utilisés seulement pour la connexion aux raccords à la terre.


En faisant passer les câbles par les passe-câbles côté servomoteur, il faut observer le rayon de courbure minimal des câbles.



Les servomoteurs électriques PS-AMS PSL ne disposent pas de dispositif de coupure électrique interne, par conséquent un commutateur ou sectionneur de puissance doit être disponible dans l'installation du bâtiment. Celui-ci doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible pour l'utilisateur. L'étiquetage du commutateur comme dispositif de coupure pour l'appareil est ici important.




L'installation du bâtiment ainsi que le dispositif de protection contre les surintensités et les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être réalisés conformément à la norme DIN CEI 60364-4-41, classe de protection I ou classe de protection III pour 24VAC/24VDC ainsi que DIN CEI 60364-4-44 conformément à la catégorie de surtension utilisée du servomoteur.

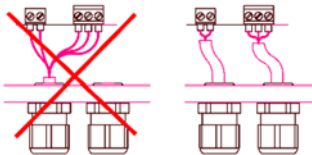

Tous les câbles de raccordement au réseau et les câbles de commande doivent être protégés contre le déverrouillage involontaire par des mesures appropriées avant les bornes.

Les câbles de raccordement au réseau et les câbles de commande ne doivent pas être conduits dans un câble commun, il faut toujours utiliser deux câbles séparés !



Le raccordement du conducteur de protection PO doit être réalisé au niveau du  point repéré sur le boîtier !

Veiller à ce que la longueur de dénudage de tous les câbles de raccordement soit correcte, de manière à assurer une protection contre les chocs électriques.

9.2 Schéma de raccordement

Le raccordement électrique s'effectue selon la taille dans une boîte à bornes, qui est intégrée dans le servomoteur ou sous le capot du servomoteur. Après le raccordement, le couvercle de la boîte à bornes ou le capot du servomoteur ainsi que les passe-câbles doivent être refermés soigneusement, pour garantir la protection du servomoteur.

Pour les modèles spéciaux, il y a év. un schéma de raccordement différent.

																					Tension alternative monophasée / DC 1-Phase AC / DC				Triphasé 3-Phase AC					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	⊕		RJ-45 TTL	Bouton Button	L1	L2	L3	PE
↑	↑	↑	↓	↓	↓	↕	↕	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↕	↕	↕	↕	↑	↑	⊕				↑	↑	↑	↑
+ 0(2) - 10 V	+ 0(4) - 20 mA	GND	+ 0(2) - 10 V	+ 0(4) - 20 mA	GND	24 VDC	Charge max. / max. Load 100 mA pour / at	L/+ OUVERTE/OPEN	N/-	L/+ FERMÉE/CLOSE	L/+ (24V AC/DC - 230VAC)	N/- (24V AC/DC - 230VAC)	21 - 40 VDC / 100 mA	+ 0(2) - 10 V	+ 0(4) - 20 mA	GND	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	L+ (voir plaque signalétique / see tag plate)	N/- (voir plaque signalétique / see tag plate)	PE	(Option)			400 VAC	400 VAC	400 VAC	Terre / protective conductor
Entrée de consigne	Recopie de position active	Alarme sans potentiel	Commande binaire	Signal de coupure d'aliment.	Aliment.	Valeur réelle	FERMÉE / Closed	OUVERTE / Open	Contacte de fin de course sans potentiel	Tension d'alimentation	Raccordement bus de terrain	Communication PC	Mise en service	Tension d'alimentation																
Set value input	Active position feedback	Monitor relay potential-free	Binary input signals	Fail safe signal	Supply	Actual value	Position switch potential-free contact	Power supply voltage	Fieldbus interface	PC communication	Commissioning	Power supply voltage	Circuit de commutation																	
Isolation galvanique 1 kV / Galvanically isolated 1 kV										Capteur de process / Process-Sensor						8013770 - S-217_G														

Illustration 8: Raccord électrique

9.3 Raccordement au réseau électrique


9.3.1 Raccordement au réseau électrique monophasé AC / DC



Seul un électricien qualifié est autorisé à réaliser le raccordement électrique.


Couper l'alimentation.

Protéger contre une remise sous tension non autorisée.

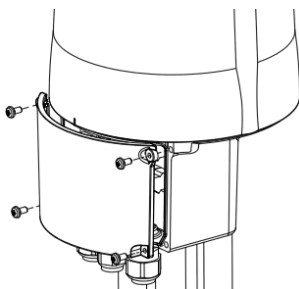

Ouvrir la boîte à bornes.


Dans la boîte à bornes se trouvent les câbles rigides et souples pour le raccordement avec les sections de câble de 0,14 mm² à 2.5 mm², ainsi qu'une borne PE au niveau du boîtier.

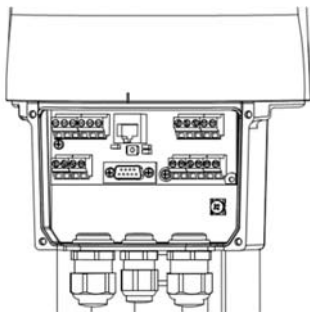

Attention : veuillez tenir compte de la tension de réseau indiquée sur la plaque signalétique du servomoteur ainsi que de la puissance absorbée maximale du servomoteur !


Raccorder les câbles d'alimentation et de commande dans les bornes (selon le schéma de raccordement).

9.3.2 Raccordement au réseau électrique triphasé AC (en option)

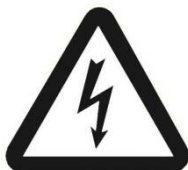

Couper l'alimentation.


Protéger contre une remise sous tension non autorisée.

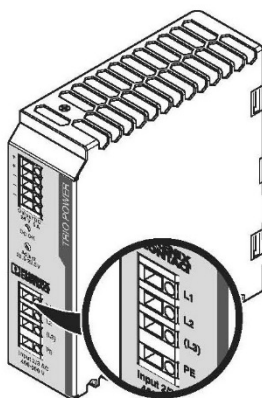

Le raccordement triphasé s'effectue directement au niveau du bloc d'alimentation monté.

Raccorder les câbles d'alimentation et de commande dans les bornes (selon le schéma de raccordement triphasé).


9.3.3 Raccordement au réseau PS-AMS PSL320/325 avec pilotage local PSC.2 monté

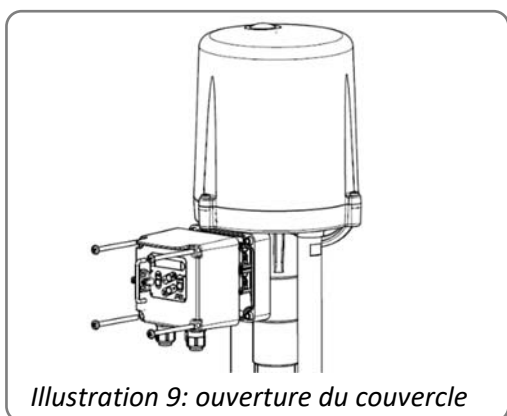

Couper l'alimentation.

Protéger contre une remise sous tension non autorisée.

Desserrer le couvercle du pilotage local.

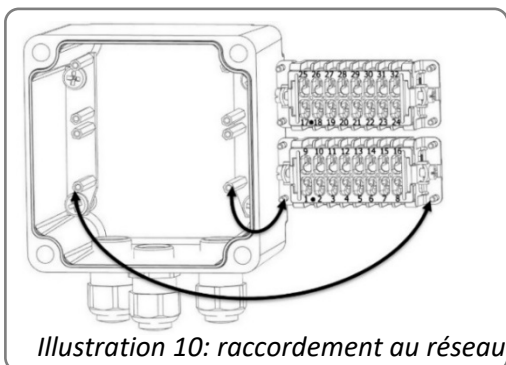

Faire passer les câbles par les passe-câbles à l'intérieur du couvercle.
 Pour procéder au câblage, les 4 vis d'arrêt du module de connexion à l'intérieur du couvercle doivent être desserrées du bâti. Le câblage s'effectue à l'arrière du module.
 Chaque module de connexion comporte 16 bornes à vis numérotées pour câbles rigides et flexibles pour le raccordement avec des diamètres de câble de 0,14 mm² à 2.5 mm².

Illustration 10: raccordement au réseau




		Code PIN							
Entrée de consigne	+ 0(2) - 10 V	→	1	9	→	21 - 40 VDC / 100 mA	Alimentation	Capteur process (option)	
	+ 0(4) - 20 mA	→	2	10	←	+ 0(2) - 10 V	Valeur réelle		
	GND	→	3	11	←	+ 0(4) - 20 mA			
Recopie de position active	+ 0(2) - 10 V	←	4	12	←	GND			
	+ 0(4) - 20 mA	←	5	13		(réservé)			
	GND	←	6	14		(réservé)			
	(réservé)		7	15		(réservé)			
	(réservé)		8	16		(réservé)			

		Code PIN							
Commande binaire	24V CA/CC - 230 VCA	L/+ OUVERTE	→	17	25	←	L/+ (24V AC/DC)	Signal de coupure d'alimentation (option)	
		N/-	→	18	26	←	N/- (24V AC/DC)		
		L/+ FERMÉE	→	19	27	↔	(Option)	Contact d'ouverture fermé	
Alarme sans potentiel		Charge max. 100 mA pour 24 VDC	↔	20	28	↔	(Option)	Fermé	Contact de fin de course sans potentiel
			↔	21	29	↔	(Option)	Contact d'ouverture ouvert	
Contact de fin de course sans potentiel	Contact de fermeture fermé	(Option)	↔	22	30	↔	(Option)	Ouvert	Tension d'alimentation
	Contact de fermeture ouvert	(Option)	↔	23	31	←	N/- (voir plaque signalétique)		
	PE	→	⊕	32	←	L/+ (voir plaque signalétique)			

S-223_224_E

Illustration 11: Schéma de raccordement pour des servomoteurs avec PSC.2 ou boîtier de connexion pour la tension alternative monophasée / DC (AC/DC)

		Code PIN					
Entrée de consigne	+ 0(2) - 10 V	→	1	9	→	21 - 40 VDC / 100 mA	Alimentation
	+ 0(4) - 20 mA	→	2	10	←	+ 0(2) - 10 V	Valeur réelle
	GND	→	3	11	←	+ 0(4) - 20 mA	
Recopie de position active	+ 0(2) - 10 V	←	4	12	←	GND	Capteur process
	+ 0(4) - 20 mA	←	5	13	(réservé)		
	GND	←	6	14	(réservé)		
(réservé)			7	15	(réservé)		
(réservé)			8	16	(réservé)		

		Code PIN							
Commande binaire	24V AC/DC - 230 VAC	L/+ OUVERTE	→	17	25	←	L/+ (24V AC/DC)	Signal de coupure d'alimentation	
		N/-	→	18	26	←	N/- (24V AC/DC)		
		L/+ FERMÉE	→	19	27	↔	(Option)	COM	Contact de fin de course sans potentiel
Alarme sans potentiel	Charge max. 100 mA pour 24 VDC	↔	20	28	↔	(Option)	NC/NO*		
		↔	21	29	↔	(Option)	COM		
Tension d'alimentation	L2 400 VAC	→	22	30	↔	(Option)	NC/NO*		
	L3 400 VAC	→	23	31	←	N	Tension d'alimentation		
			24	32	←	L1 400 VAC			
			PE						

*) Contact fin de course NF/NO : à connecter à la borne X6 pour commuter entre le contact à ouverture et le contact à fermeture.


Illustration 12: Schéma de raccordement pour des servomoteurs avec PSC.2 ou boîtier de connexion pour l'alimentation en tension triphasée

Raccorder les câbles d'alimentation et de commande dans les bornes selon le schéma de raccordement.

9.4 Interfaces

Le servomoteur PS-AMS PSL est équipé de plusieurs interfaces dans une boîte à bornes, lesquels peuvent être configurés par le logiciel de paramétrage PSCS (voir manuel d'instructions de service PS-AMS PSCS) ou par le pilotage local PSC.2.

9.4.1 Interface de communication

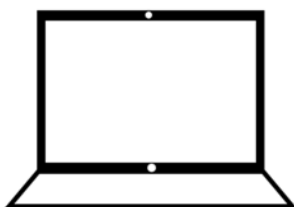


Pour la communication et le paramétrage avec un PC, le câble de communication est raccordé à la prise RJ45. Les paramètres du servomoteur peuvent être réglés dans le programme PSCS.

-> Voir le manuel d'instructions de service pour PS-AMS PSCS


9.4.2 Entrées

9.4.2.1 Consigne prédéfinie avec séparation galvanique

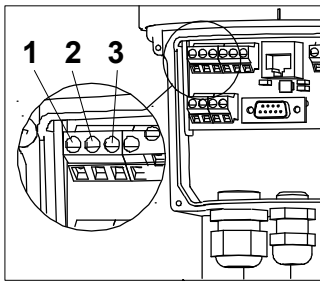

La valeur de consigne paramétrable pour le fonctionnement normal est raccordée aux bornes 1 à 3, dans la plage 0(4)-20 mA ou 0(2)-10 V. fonctionnement en cascade (Split Range) également possible.

9.4.2.2 Valeur effective du processus pour mode régulateur (en option)

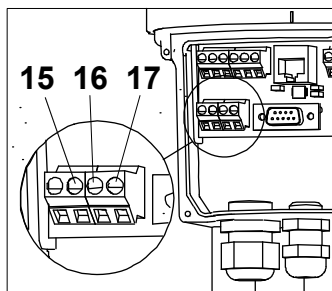


Les bornes 15 à 17 servent à raccorder la valeur effective paramétrable du processus dans la plage 0-20 mA ou 0-10 V du capteur processus, lors de l'utilisation du régulateur en option dans le servomoteur.



Attention !


Les entrées binaires décrites par la suite (9.4.2.3 et 9.4.2.4) sont prioritaires par rapport à la consigne prédéfinie : Si le servomoteur est paramétré comme servomoteur de régulation, il ne suit pas la consigne prédéfinie lorsque s'appliquent les signaux binaires. Seulement après la coupure du signal, il retourne à la position correspondant à la valeur de consigne.

9.4.2.3 Entrées binaires avec séparation galvanique

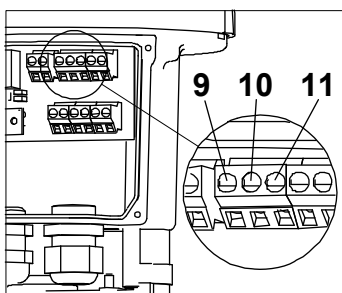

Les signaux binaires Ouverture/Fermeture sont raccordés aux bornes 9 à 11. Ces entrées pour le raccordement de 24 V sont conçues comme standard, sur demande pour 115/230 V. Voir le schéma de raccordement. Ainsi le servomoteur est utilisé en mode 3 points.


9.4.2.4 Entrée binaire Fail-Safe (en option)

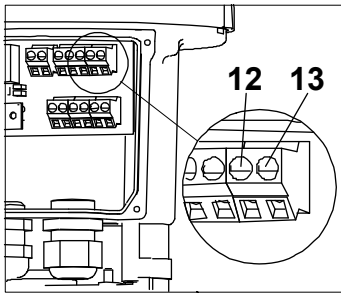

Par l'entrée Fail-Safe disponible en option (bornes 12 et 13), le servomoteur peut être déplacé dans une position de sécurité pré-réglée en utilisant une tension de 24 V. Cette entrée a la priorité par rapport à l'entrée binaire avec séparation galvanique.


9.4.3 Sorties

9.4.3.1 Recopie de position continue

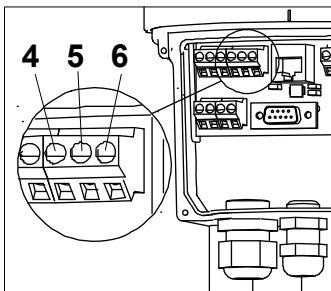


La valeur effective de position active paramétrable dans la plage 0 (4)-20 mA ou 0 (2)-10 V peut être prélevée aux bornes 4 à 6.

9.4.3.2 Contacts de fin de course supplémentaires (en option)

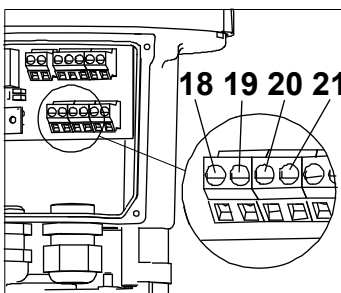


Le seuil de commutation des deux contacts de fin de course supplémentaires disponibles en option peut être réglé mécaniquement par cames de commutation. Les contacts peuvent être branchés aux bornes 18/19 ou 20/21 comme contacts à ouverture ou à fermeture sans potentiel. Les contacts standard sont conçus pour maximum 230 VAC/10 A (6A inductif). Les contacts plaqués or spéciaux pour puissance faible (jusqu'à 100 mA et 30V) sont disponibles sur demande.

9.4.3.3 Alimentation en tension pour capteur processus (en option)

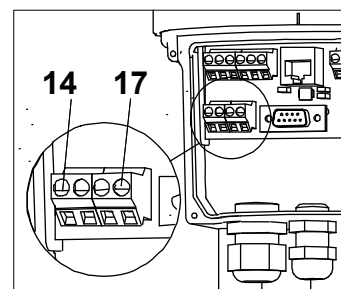

Cette sortie (bornes 14 + 17) fournit une tension non régulée de 21-40 VDC, maximum 100 mA, pour alimenter un capteur processus lu par le régulateur en option dans le servomoteur.

9.4.3.4 Relais de signalisation de défaut

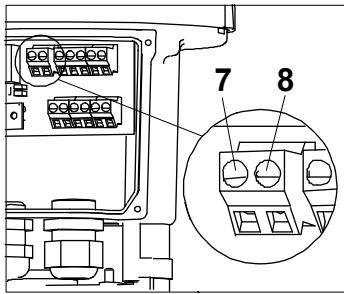

Au moyen de ce contact relais sans potentiel, les défauts peuvent être signalés comme message de défaut collectif au poste de commande (bornes 7 + 8). La configuration s'effectue par le logiciel de communication PSCS.

9.4.3.5 Interface du bus de terrain (en option)

Une interface du bus de terrain est disponible en option pour les servomoteurs PS-AMS PSL, avec raccordement sur un répartiteur ou sur un connecteur se trouvant dessus.

-> Voir manuel d'instructions de service spécifique bus de terrain PS-AMS (PSPDP)

9.5 Accessoires

9.5.1 Chauffage (en option)

Les servomoteurs PS-AMS PSL peuvent être équipés en option d'un chauffage. Lors de l'utilisation à l'extérieur, en cas de fortes variations de température ambiante ou d'une humidité élevée de l'air, nous recommandons de l'utiliser pour éviter la formation de condensation à l'intérieur des servomoteurs.


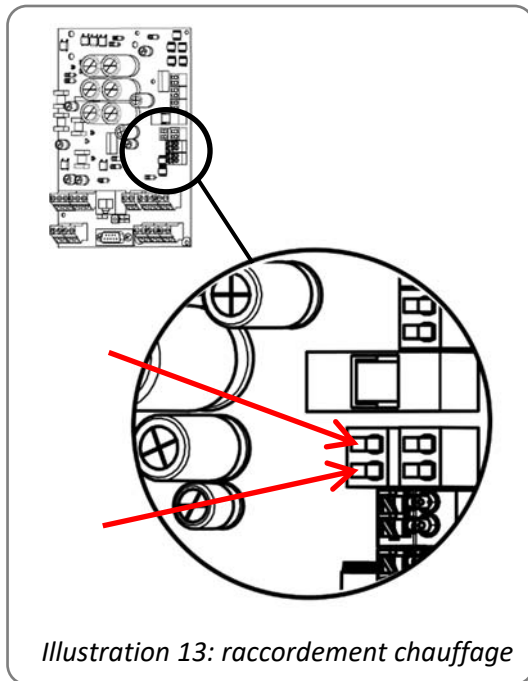


Illustration 13: raccordement chauffage

Dans les servomoteurs PS-AMS, le chauffage est fourni par l'alimentation en tension du servomoteur, il ne doit donc pas être raccordé séparément au réseau. Si la résistance chauffante est installée ultérieurement, le raccordement doit s'effectuer selon l'illustration ci-contre au niveau des bornes sur la carte principale.

Le chauffage est disponible dans deux modèles différents (pour 24 VAC/DC ou 115-230 VAC). Veuillez sélectionner selon l'alimentation en tension du servomoteur.

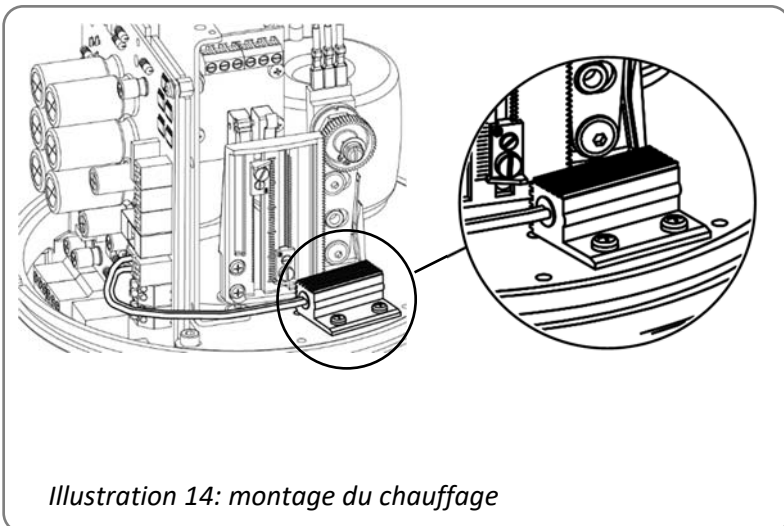


Le montage de la résistance chauffante s'effectue avec les vis fournis aux endroits appropriés sur la plaque d'appui. En cas de passage de câble dans l'appareil, il faut veiller à ce que le câble ne soit pas écrasé par le joint du capot ni en contact avec les composants mobiles.

Illustration 14: montage du chauffage

9.5.2 Régler les contacts de fin de course supplémentaires

Pour PS-AMS PSL, deux contacts de position peuvent être livrés montés à l'usine, en option.

Ils sont conçus comme contacts à ouverture ou à fermeture sans potentiel avec contacts argent pour courants de commutation de 10 mA à 5 A pour maximum 230 V. En cas de courants de commutation plus faibles de 0,1 mA à 30 mA pour maximum 30 V, des contacts spéciaux avec contacts or doivent être utilisés. Le branchement s'effectue au niveau des bornes 18/19 et 20/21.

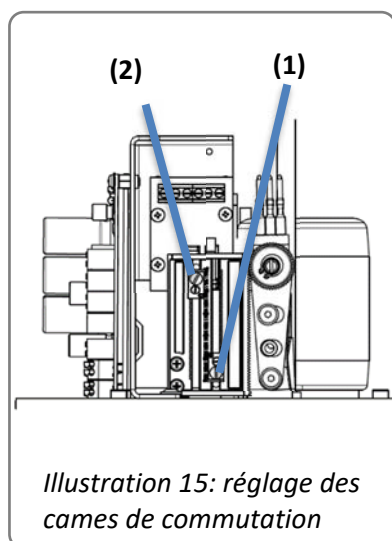

Les cames de commutation pour actionner les contacts se trouvent sur la tôle de commutation et peuvent être réglées à l'aide d'un tournevis à lame plate. La came 1 actionne le contact pour l'écrou de broche avec tige entrante dans le servomoteur, la came 2 pour l'écrou de broche avec tige sortante.

Illustration 15: réglage des cames de commutation



Le potentiomètre ne doit pas être ajusté. En cas de non-respect de cette consigne : dommage au niveau du servomoteur.

10. Voyant de fonctionnement – voyant d'éléments de commande

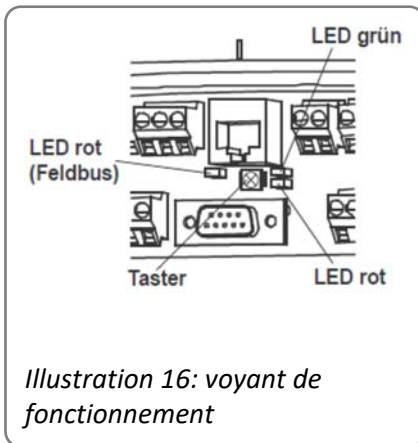


Illustration 16: voyant de fonctionnement

Dans la boîte à bornes ou sur la carte principale sous le capot de servomoteur se trouvent une diode LED rouge et une diode LED verte pour afficher les états de fonctionnement et de panne.

Une autre diode LED rouge (option) se trouve dans la zone de l'interface du bus de terrain et signale les états de bus de terrain -> Voir manuel d'instructions de service bus de terrain PS-AMS.

Dans la boîte à bornes ou sur la carte principale sous le capot de servomoteur se trouve la touche de mise en service pour démarrer le cycle de révision automatique du servomoteur sur la vanne.

11. Fermeture du capot

PS-AMS PSL202 – PS-AMS PSL210 (IP65)

Veuillez observer l'indication de l'autocollant placé sur le capot du servomoteur.

PS-AMS PSL202 – PS-AMS PSL210 (IP67) et PS-AMS PSL214 (IP67)

- Poser sans appuyer le capot sur le servomoteur, de sorte que les deux vis de fixation reposent sur les trous filetés correspondants.
- Tourner légèrement les vis avec la clé Allen appropriée. Le cas échéant, pousser un peu le capot, si les vis ne rentrent pas.
- Appuyer le capot vers le bas, de sorte que celui-ci glisse par le joint torique d'étanchéité du servomoteur.
- Serrer les vis à fond.

PS-AMS PSL320 – PS-AMS PSL325 (IP65)

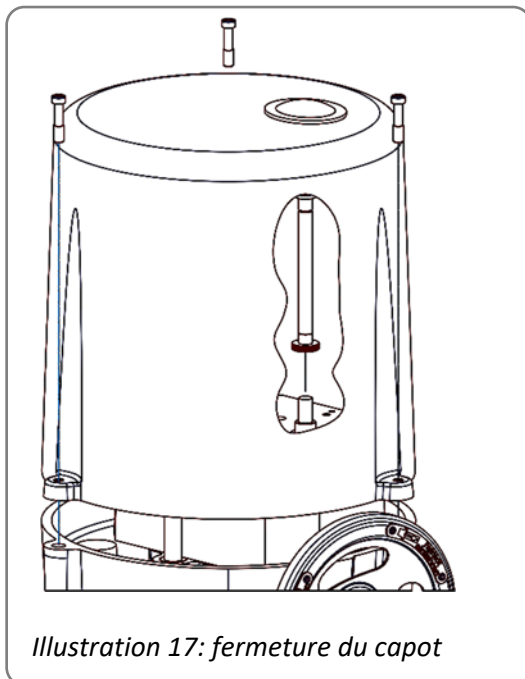


Illustration 17: fermeture du capot

- Vérifier si l'anneau d'étanchéité est fixé correctement sur le pourtour du capot.
- Placer le capot sur le servomoteur, de sorte que les 3 vis de fixation se trouvent sur les trous filetés correspondants et le bouton d'actionnement soit sur le boulon d'arrêt du bâti du servomoteur.
- Serrer les vis de fixation du capot avec le tournevis approprié.

12. Fonctionnement

Pendant le fonctionnement, tous les paramètres internes, comme par exemple le couple moteur nécessaire et la position actuelle, ainsi que les états de fonctionnement du servomoteur sont contrôlés en permanence. Ainsi, il est assuré que le servomoteur est positionné avec une précision optimale et la vanne est toujours raccordée correctement. Des divergences peuvent être lues avec le logiciel PSCS ou le pilotage local PSC.2 (voir manuels d'instructions de service correspondants), ou signalées par les paramètres réglables du relais de signalisation de défaut au poste de commande. Ainsi un maximum de sécurité est garanti pour l'installation.

12.1 Modes de déclenchement

Le déclenchement de fin de course du servomoteur PS-AMS peut être ajusté avec le logiciel PSCS (par un câble de données spécial) de façon optimale à la caractéristique de la vanne. Cela conduit à un comportement différent du servomoteur. Si éventuellement une position de fin de course est dépassée ou n'est pas atteinte, cela peut être lu sur le relais de signalisation de défaut paramétrable ou le logiciel de communication PSCS.

12.1.1 Déclenchement par limiteur de couple

Le servomoteur applique un couple de rotation maximum réglé à chaque déplacement jusqu'au point de fermeture. Si la butée se déplace dans la vanne, par exemple par l'usure d'un joint de siège, le servomoteur suit le point de fermeture dans le cadre de sa course possible.

12.1.2 Déclenchement par fin de course automatique

Le servomoteur s'arrête lors du déplacement jusqu'au point de fermeture à la position où il a été trouvé lors de la mise en service automatique à une butée (dans la vanne ou dans le servomoteur). Si la butée se déplace dans la vanne, le servomoteur ne suit PAS le point de fermeture, il se déconnecte toujours à la position trouvée au départ.

12.1.3 Déclenchement par fin de course

Le servomoteur s'arrête lors du déplacement jusqu'au point de fermeture dans la position où il a été trouvé lors de la mise en service manuelle. Ce point de fermeture est défini en fonction des butées dans la vanne ou le servomoteur.

13. Mise en service

A la livraison, le servomoteur est en mode „pas initialisé“, c'est-à-dire que la LED verte clignote lentement. Dans ce mode, il n'y **aucune** réaction à la valeur de consigne prédéfinie ou autres commandes de déplacement. Pour utiliser le servomoteur, celui-ci doit être réglé obligatoirement sur une vanne.

En fonction des modes de déclenchement mentionnés sous le point „12.1 Modes de déclenchement“, il s'ensuit les possibilités suivantes de mise en marche :

- **Mise en marche automatique**, lorsque dans au moins une fin de course „par limiteur de couple“ ou „automatique par fin de course“ est déclenché
- **Mise en marche manuelle**, lorsque dans les deux fins de course par fin de course est déclenché.

En conséquence, il faut suivre les procédés suivants :



Attention !

Le fonctionnement électrique du servomoteur doit avoir lieu seulement après le montage sur une vanne !




**Le raccordement électrique et la mise en service en présence de la tension du réseau ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et formé !
Ne pas toucher les câbles de raccordement lors de la mise en service !**

13.1 Mise en service automatique


(Seulement disponible lorsqu'au minimum un déclenchement est réglé sur „couple“ ou „automatique par fin de course“

①

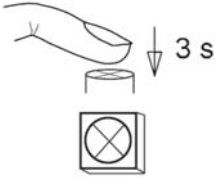


Appuyer sur la touche de mise en service pendant 3 s.
(Position touche voir *Illustration 16*)

②

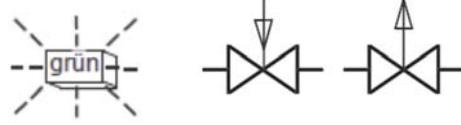

Tarage en cours (LED verte clignote, le servomoteur se déplacer vers les fins de


③

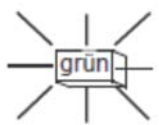

LED verte clignote – servomoteur mis en marche avec succès et prêt


13.2 Mise en service manuelle

①

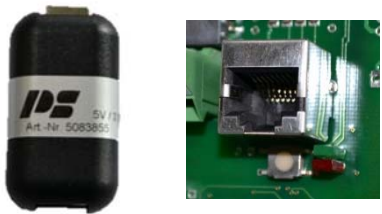


Raccordez le servomoteur avec votre câble PSCS-USB avec le PC et démarrez le logiciel PSCS

②

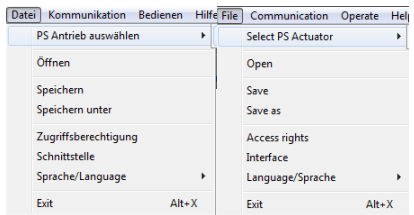

Sélectionnez le type de servomoteur et l'interface dans le logiciel

③

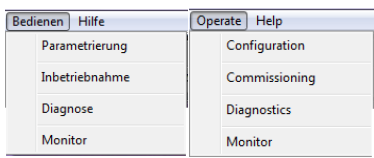


Sélectionnez Commander-> Mise en service et confirmer le dialogue par OK

④


Lors de la mise en service manuelle, la valeur de consigne correcte pour la position fermée ou le signal de réglage binaire pour la

⑤

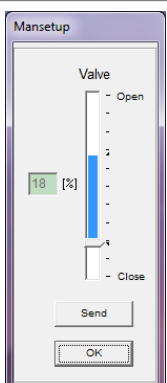

Avec la barre, régler la position fermée et contrôler avec „envoyer“ ; enregistrer avec OK

⑥

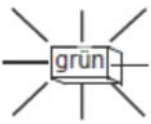

LED verte clignote – servomoteur mis en marche avec succès et prêt

Indication

Si la course paramétrée souhaitée quitte de la position fermée réglée à partir du déplacement possible du servomoteur, la course pour le fonctionnement est alors réduite à la valeur possible maximale en résultant.

14. Alarmes d'état

14.1 Relais de signalisation de défaut

Le relais de signalisation de défaut permet le branchement de la signalisation des défauts et états de fonctionnement aux bornes 7 et 8 sans potentiel avec une charge maximale de 24 VDC/100 mA comme signal pour le poste de commande. Les messages émis comme signalisation de défaut collectif peuvent être paramétrés au moyen de PSCS. Le contact entre les bornes 7 et 8 est fermé lorsqu'il n'y a pas de défaut et que l'entraînement est alimenté en courant.

-> Voir le manuel d'instructions de service pour PS-AMS PSCS

14.2 Dépannage

Voir tableau de la page 24. Les codes de clignotement des LED pour l'affichage d'état sont également expliqués dans ce tableau.

15. Entretien et maintenance

Les servomoteurs PS-AMS PSL sont sans entretien lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions indiqués dans la fiche de données. Les mécanismes d'entraînement sont graissés à vie et n'ont pas besoin d'être regraissés. Le nettoyage des servomoteurs s'effectue à sec et sans produit nettoyant. Utiliser des chiffons doux, pas de substances abrasives.



Attention !

Pendant l'entretien et la maintenance, le servomoteur ne doit pas être actionné électriquement.

16. Consignes de sécurité pour le transport

Lors du transport et de l'entreposage, les passages de câbles et la bride de raccordement doivent être recouverts, pour éviter la pénétration de l'humidité et de corps étrangers. Lors du transport, il faut utiliser un emballage approprié, qui évite les dommages au niveau de la peinture du servomoteur et du couvercle de l'indicateur de position.

17. Mise hors service et élimination

- Le raccordement de la tension secteur doit être déconnecté et protégé contre toute réactivation involontaire.
- Ouvrir le capot.
- Retirer les raccords externes.
- Retirer le servomoteur de la vanne.

Élimination

Pour son élimination, le servomoteur est considéré comme un déchet d'équipements électriques et électroniques et ne doit pas être jeté aux ordures ménagères.



Conformément à la directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils décrits ici ne peuvent pas être éliminés par les entreprises municipales de traitement des déchets.

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas faire éliminer l'appareil par une entreprise spécialisée, vous pouvez renvoyer l'appareil au fabricant, qui veillera à ce que l'appareil soit éliminé dans les règles de l'art, moyennant une somme forfaitaire.

18. Accessoires

Pour ajuster les servomoteurs, un programme complet d'accessoires est mis à disposition. Vous trouverez, ci-après, une brève sélection.

Les données techniques peuvent être consultées dans les fiches de données correspondantes. Si vous le souhaitez nous vous conseillons volontiers par téléphone.

Accessoires/options	Contact de fin de course supplémentaire	2WE	Contact de fin de course supplémentaire sans potentiel avec contacts argent (courant de commutation 0,1 A - 5 A)
	Contact de fin de course supplémentaire or	2WE or	Contact de fin de course supplémentaire sans potentiel avec contacts or (courant de commutation 0,1 mA - 100 mA)
	Entrées binaires 115-230 VAC*		Tension d'entrée 115-230 V CA pour mode de réglage OUVERT/FERMÉ
	Position de sécurité en cas de coupure d'alimentation*	PSCP	Position de sécurité en cas de coupure d'alimentation par super condensateurs, position de sécurité Ouverte, Fermée ou une position intermédiaire au choix
	Interface de bus de terrain*		Transmission numérique de la valeur de consigne/réelle en pour mille ou pour cent et retour des données de surveillance et de diagnostic via interfaces Profibus DP ou CANopen. Autres interfaces de bus de terrain sur demande.
	Pilotage local*	PSC.2	Ecran éclairé pour l'affichage de la position du servomoteur et les alarmes d'état. Commutateur sélectif verrouillable (Automatique, Manuel ou Stop). Touches de commande pour une utilisation manuelle, menu et adaptation des paramètres Affichage d'informations de diagnostic.
	Pilotage local télécommandé		Pour le montage déporté du servomoteur (10 m de câble de liaison inclus)
	Logiciel/câble de données	PSCS-USB	Câble de données USB pour la communication entre le servomoteur et le PC (Windows) avec le logiciel PSCS
	Entrée pour une commande de forçage d'urgence*	FSP	Entrée pour un forçage en position d'urgence. Position de sécurité librement réglable. Réglé pour 24 V en standard.
	IP67		mode de protection IP67 plus élevé disponible
	Chauffage	HR	Chauffage pour éviter la condensation

*équipement ultérieur impossible

19. Dépannage

LED rouge			LED verte							
allumée en permanence	clignote rapidement	clignote lentement	éteinte	allumée en permanence	clignote rapidement	clignote lentement	éteinte	Etat	Cause probable	Solution possible
			x	x				Le servomoteur ne se déplace pas sur toute la course de la vanne	1) Le tarage n'a pas été effectué correctement 2) Pour une position de fin de course dépendant de la course, une course trop petite a été réglée	1) Recommencer le tarage 2) Vérifier la course de vanne paramétrée -> voir le manuel d'instructions de service PS-AMS PSCS
			x	x				Le servomoteur ne ferme pas correctement la vanne	1) Le tarage n'a pas été effectué correctement 2) Le couple/la force de fermeture du servomoteur est trop faible	1) Recommencer le tarage 2) Vérifier le dimensionnement du servomoteur
			x	x				Le servomoteur est en état de fonctionnement normal, mais ne réagit pas aux modifications de consigne	1) La consigne numérique est activée via une valeur fixe ou un bus de terrain 2) Le servomoteur est configuré en mode régulateur.	1) Vérifier la valeur de consigne prédéfinie paramétrée-> voir manuel d'instructions de service PS-AMS PSCS 2) Raccorder le capteur process
			x	x				La position du servomoteur ne correspond pas à la consigne prédéfinie.	Une caractéristique non linéaire a été paramétrée	Vérifier la caractéristique paramétrée -> voir manuel d'instructions de service PS-AMS PSCS
								Etats de fonctionnement	Cause probable	Solution possible
			x	x				Etat de fonctionnement normal		
			x		x			Servomoteur en cours de tarage		Le mode de tarage sera automatiquement quitté lorsque la procédure sera terminée.

			x			x	Servomoteur non initialisé		Selon le choix du déclenchement de fin de course, un tarage automatique ou manuel doit être effectué.
LED rouge			LED verte						
allumée en permanence	clignote rapidement	clignote lentement	éteinte	allumée en permanence	clignote rapidement	clignote lentement	éteinte		
							Erreur dans l'environnement du servomoteur	Cause probable	Solution possible
		x		x			Un couple de rotation trop élevé a été mesuré lors du déplacement	1) Le servomoteur n'est pas calibré correctement sur la vanne. 2) Présence de blocages mécaniques sur le déplacement 3) Mauvais dimensionnement du servomoteur	1) Recommencer le tarage 2) Vérifier la bonne mobilité de la vanne et du servomoteur 3) Vérifier le dimensionnement du servomoteur
		x			x		1) Le signal de valeur de mesure process est indisponible ou faux (seulement pour PSIC) 2+3) La plage de réglage maximale est dépassée (seulement pour PSIC)	1) Le signal de valeur de mesure process est indisponible ou faux (seulement pour PSIC) 2) La valeur de mesure process n'est pas dans la plage réglée 3) Le capteur process n'émet aucun signal	1) Régler un signal de valeur de mesure process correct 1) Vérifier la polarité du signal de valeur de mesure process 2) Vérifier la valeur de mesure process. 3) Vérifier le capteur process ou l'alimentation.
		x				x	Le servomoteur se déplace dans une position préparamétrée	1) Un signal a été réglé à l'entrée binaire Fail-Safe. 2) Pour le servomoteur avec l'option PSCP, il y a une coupure de l'alimentation	1) Couper le signal 2) Vérifier la tension d'alimentation
		x					x Le signal de consigne est indisponible ou en dehors de la plage paramétrée	1) Signal de consigne indisponible 2) La polarité du signal de consigne est fautive 3) Le signal de consigne est en dehors de la plage paramétrée	1) Régler le signal de consigne 2) Vérifier la polarité du signal de consigne 3) Vérifier la plage de consigne
	x			x			La position de fin de course	Le siège de vanne est encrassé ou décalé.	Vérifier le siège de vanne

							enregistrée n'a pas été atteinte lors du tarage		
	x				x		La position de fin de course enregistrée a été dépassée lors du tarage	Le siège de vanne est endommagé ou défectueux	Vérifier le siège de vanne
	x					x	La tension d'alimentation est trop faible.	1) Le raccordement au réseau est défectueux 2) Fortes variations de la tension d'alimentation 3) Pour le servomoteur avec l'option PSEP, celle-ci fournit une tension trop faible	1) Vérifier le raccordement au réseau 2) Vérifier la tension d'alimentation -> voir fiche de données 3) Contacter le service après-vente
LED rouge			LED verte						
allumée en permanence	clignote rapidement	clignote lentement	éteinte	allumée en permanence	clignote rapidement	clignote lentement	éteinte		
							Erreurs dans le servomoteur	Cause probable	Solution possible
x				x			Le servomoteur a atteint sa durée de fonctionnement maximum	Usure et/ou durée de fonctionnement	Contacteur le service après-vente
x					x		Problème électronique / Données de paramétrage invalides.	1) Pendant le tarage, la tension d'alimentation a été interrompue 2) La partie électronique est endommagée	1) Recharger les données de paramétrage (-> voir manuel d'instructions de service PS-AMS PSCS), puis recommencer le tarage. 2) Contacter le service après-vente
x						x	La température critique ou maximale du servomoteur a été atteinte.	1) Le nombre d'enclenchements est trop élevé 2) Température ambiante trop élevée	1) Vérifier le réglage du régulateur 2) Vérifier la température ambiante et la réduire au maximum -> voir les indications des fiches de données
x						x	Erreur mécanique dans le servomoteur	La partie mécanique est endommagée	Contacteur le service après-vente

20. Déclaration d'incorporation originale pour les quasi-machines et déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité

Nous,

**PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim**

déclarons sous notre propre responsabilité, que les servomoteurs électriques que nous fabriquons, des séries

**PSR-E...; PSQx03...; PSQ-E...; PSQ-AMS...; PSL-Mod.4...;
PSL-AMS...; PSF...; PSF-M...; PSF-Q...; PSF-Q-M...**

en tant qu'appareils incomplets sont conformes à la

Directive machines CE 2006/42/CE.

Ces servomoteurs sont conçus pour le montage sur des vannes. Avant la mise en service, s'assurer que la machine entière est conforme aux exigences de la directive machines applicable. Les documents techniques conformes à l'Annexe VII partie B ont été rédigés.

Les servomoteurs sus-mentionnés sont également conformes aux directives UE suivantes :

2014/30/UE	Compatibilité électromagnétique
2014/35/UE	Directive basse tension
2011/65/UE + 2015/863/UE	Directive RoHS

les normes harmonisées suivantes ont, en outre, été appliquées :

EN 61000-6-2: 2005	Compatibilité électromagnétique (CEM), norme sur l'immunité pour les environnements industriels
EN 61000-6-3: 2007 +A1:2011	Compatibilité électromagnétique (CEM), norme générique, norme sur l'immunité pour les environnements industriels.
EN 61010-1: 2020	Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de commande, de régulation et de laboratoire.

Bad Dürkheim, 2022



Christian Schmidhuber
(Directeur Général)

AVERTISSEMENT!

Observer les prescriptions et restrictions d'utilisation particulières lors de la mise en service, pour que les réglementations mentionnées ci-dessus soient respectées. Nous les communiquerons sur demande. Elles sont également mentionnées dans nos modes d'emploi et instructions de maintenance.

Nos succursales:

Italie

PS Automazione S.r.l.
Via Pennella, 94
I-38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel.: <+39> 04 61-53 43 67
Fax: <+39> 04 61-50 48 62
E-mail: info@ps-automazione.it

Inde

PS Automation India Pvt. Ltd.
Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,
A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.
IND-411041 Pune
Tel.: <+ 91> 20 25 47 39 66
Fax : <+ 91> 20 25 47 39 66
E-mail : sales@ps-automation.in
www.ps-automation.in

Scannez ce code QR pour trouver les données de contact de toutes les succursales de PS Automation
ou visitez notre page de sites sur :

<https://www.ps-automation.com/sites/?lang=fr>



PS Automation GmbH

Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim

Phone: +49 (0) 6322 94980-0
E-mail: info@ps-automation.com
www.ps-automation.com

